


StudSensor™ HD55

Stud Finder

The StudSensor™ HD55 features two scanning modes:


- StudScan:** Locates the edges of wood and metal studs up to 19 mm deep
- DeepScan™:** Locates the edges of wood and metal studs up to 38 mm deep

WireWarning™ detection automatically detects and alerts the user to live AC wires in StudScan and DeepScan™ modes. When AC voltage is detected, the AC WireWarning™ icon will be displayed on screen.

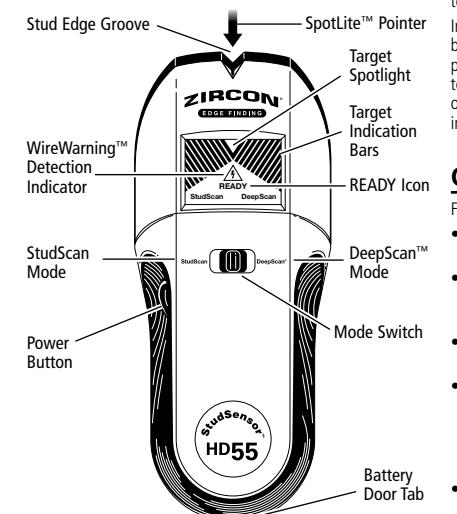

INSTALLING THE BATTERY

Push in the battery door tab at the bottom of the tool and open the door. Insert a new 9V alkaline battery, matching the positive (+) and negative (-) terminals to the icons printed on the back. Snap the battery into place and replace the door.

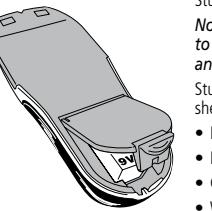

OPERATING TIPS

For optimum scanning results:

- Hold the tool straight up and down, parallel to the studs, and do not rotate the tool.
- Keep tool flat against the wall and do not rock, tilt, or press hard when slowly sliding across the surface being scanned.
- Avoid placing your other hand, or any other part of your body, on the surface being scanned.
- Depending on the proximity of electrical wiring or pipes to the wall surface, the scanner may detect them in the same manner as studs. Caution should always be used when nailing, cutting, or drilling in walls, floors, and ceilings that may contain these items.
- To avoid surprises, remember that studs or joists are normally spaced 40 or 60 cm apart and are 38 mm in width. **Anything closer together or a different width may not be a stud, joist, or firebreak.**


SELECTING THE MODE

Move selector switch to the desired mode: StudScan for finding wood or metal studs or DeepScan™ for finding studs behind walls more than 19 mm thick.

Unit will remain off if Power Button is not depressed.

FINDING A STUD

Always scan for studs with the scanner placed flat against the wall. Move the mode switch to StudScan, place the tool flat against the wall, then press and hold the Power Button. Wait for beep to confirm calibration has completed before moving scanner.

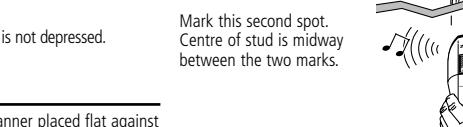

Visit gb.zircon.com for the most current instructions.

ZIRCON®

LIMITED TWO-YEAR WARRANTY

Zircon Corporation ("Zircon") warrants to the original purchaser (or original user by gift) that this product will be free from defects in materials and workmanship for two years from date of purchase. This warranty is limited to the electronic circuitry of the product, and specifically excludes consumable parts, including batteries, and software, even if packaged with the product. Defects caused by abuse, modification, handling contrary to these instructions, other unreasonable use, or neglect are not covered under this warranty. No liability is accepted under this Limited Warranty for normal wear and tear and minor defects which do not detract from the function of the product. This Limited Warranty is in addition to the statutory rights to which purchaser is entitled and which are not excluded by this warranty, to the extent any such exclusion is permitted by law.

IN NO EVENT WILL ZIRCON BE LIABLE FOR ANY LOSS THAT IS NOT FORSEEABLE RESULTING FROM POSSESSION, USE, OR MALFUNCTION OF THIS PRODUCT.

Any-in-warranty defective product returned to the place of purchase with original proof of purchase will be replaced or purchase price refunded at retailer's option. This Limited Warranty applies only to products purchased within the European Economic Area and United Kingdom. For warranties applicable to Zircon products purchased in other geographical areas, see www.zircon.com/warranty-registration.

For questions about this warranty or Zircon products, contact:

Customer Service: +1-408-963-4550
Monday-Friday, 8:00 a.m. to 5:00 p.m. PT

gb.zircon.com • info@zircon.com

DeepScan, Spotlite, StudSensor, WireWarning, and Zircon are trademarks or registered trademarks of Zircon Corporation.

Zircon Corporation is a wholly owned subsidiary of ZRCN Inc.
©2024 Zircon Corporation
P/N 74314 Rev B 07/24




StudSensor™ HD55

Detector de Vigas

El StudSensor™ HD55 ofrece dos modalidades de escaneo:


- Stud Scan:** Ubica el centro de las vigas de madera y metal hasta una profundidad de 19 mm
- Stud DeepScan™:** Ubica el centro de las vigas de madera y metal hasta una profundidad de 38 mm

La detección WireWarning™ detecta automáticamente y alerta sobre cables AC vivos en las modalidades de STUDSCAN y DEEPSCAN™. Cuando detecta voltaje AC, el icono AC WireWarning™ se iluminará.

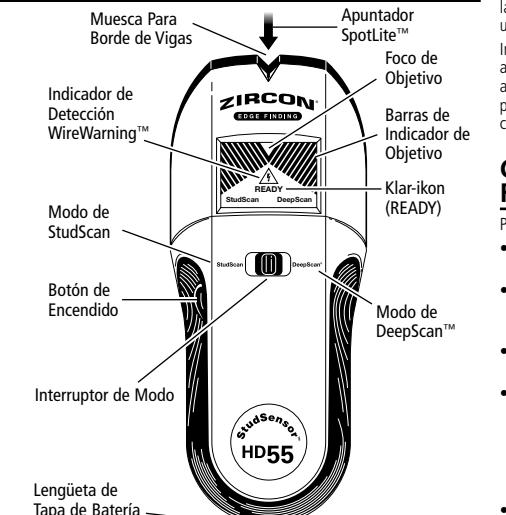

INSTALAR LA BATERÍA

Presione la lengüeta de la tapa de la batería en la parte trasera de la unidad y abra la tapa. Inserte una nueva batería alcalina de 9 voltios asegurándose de que la polaridad de las terminales coincida con los iconos impresos.

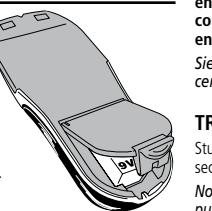

CONSEJOS DE FUNCIONAMIENTO

Para obtener mejores resultados del escaneo:

- Sostenga la unidad de manera rectilínea, paralela a la viga y sin girarla.
- Mantenga la unidad plana contra la pared y no mueva o incline la unidad al deslizarla lentamente a lo largo de la superficie que está escaneando.
- Evite colocar la otra mano, o cualquier otra parte de su cuerpo, en la superficie que está siendo escaneada.
- Dependiendo de la proximidad de conexiones eléctricas o tuberías a la superficie de la pared, el escáner puede detectarlos de la misma manera que las vigas.
- Es necesario tener precaución al clavar, cortar, o perforar paredes, pisos, y cielorrasos que puedan contener dichos elementos.
- Para evitar sorpresas recuerde que, por lo general, las vigas o postes se instalan a una separación entre sí de 40 ó 60 cm y tienen un ancho de 38 mm. Todo lo que no esté instalado a esa separación o que sea de un ancho diferente puede no ser un poste, viga, o barra contrafuego. **Todo lo que no esté instalado a esa separación o que sea de un ancho diferente puede no ser un poste, viga, o barra contrafuego.**
- Si usted está recibiendo resultados erráticos del análisis, puede ser debido a la humedad, la humedad dentro de la cavidad de la pared o paneles de yeso, o pintura o papel pintado que se ha aplicado hace poco y no se ha secado completamente. Mientras que la humedad no siempre es visible, puede interferir con los sensores del dispositivo. Por favor, espere unos días para que la pared se seque.

Para preguntas sobre esta garantía o los productos Zircon, contacte a:
Servicio al Cliente: +1-408-963-4550
De Lunes a Viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. PT
esp.zircon.com • info@zircon.com

DeepScan, Spotlite, StudSensor, WireWarning y Zircon son marcas de fábrica de Zircon Corporation.

Zircon Corporation es una filial en propiedad absoluta de ZRCN Inc.
©2024 Zircon Corporation
P/N 74314 Rev B 07/24

Visite esp.zircon.com para las instrucciones más actualizadas.

ZIRCON®

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS
Zircon Corporation ("Zircon") garantiza al comprador original (o al usuario original mediante obsequio) que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra durante dos años a partir de la fecha de compra. Esta garantía se limita a los circuitos electrónicos del producto y excluye específicamente los consumibles, incluidas las baterías y el software, incluso si están empaquetados con el producto. Los defectos causados por abuso, modificación, manipulación, contraria a estas instrucciones, otro uso irrazonable o negligencia no están cubiertos por esta garantía. No se acepta ninguna responsabilidad ni virtud de esta Garantía Limitada por el desgaste normal y defectos menores que no afecten la función del producto. Esta Garantía Limitada se suma a los derechos legales a los cuales tiene derecho el comprador y que no están excluidos por esta garantía, en la medida en que dicha exclusión esté permitida por la ley.

EN NINGÚN CASO ZIRCON SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA PÉRDIDA QUE NO SEA PREVISIBLE RESULTANTE DE LA POSESIÓN, USO O MAL FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO.

SCANNING DIFFERENT SURFACES

StudSensor™ HD55 is for use on dry interior walls only. Note: Sensing depth and accuracy can vary due to moisture, content of materials, wall texture, and paint.


StudSensor™ HD55 can scan effectively through most sheet materials, including:

- Bare wood flooring (in DeepScan™ mode)
- Linoleum on wood base
- Gypsum drywall over plywood sheathing
- Wallpapered walls (if dry)
- Textured ceilings if uniform thickness (place a thin piece of cardboard on ceiling and scan over it to avoid damage to texturing)

StudSensor™ HD55 is not designed to scan materials such as:


- Ceramic floor tile
- Carpeting and padding
- Wallpaper with metallic fibers
- Freshly painted walls that are still damp (may take one week or longer to dry after application)
- Lath and plaster walls
- Foil covered insulation board
- Glass or any other dense material
- Concrete

Continue to hold the Power Button, then slowly slide unit horizontally across the wall, left or right. As you begin to approach a stud, the outer Target Indication bars will begin to turn on.

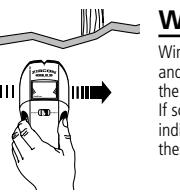

WIREWARNING™ DETECTION

WireWarning™ detection works continuously in StudScan and DeepScan™ modes. When live AC voltage is detected, the WireWarning™ indicator will appear on the display. If scanning begins over a live AC wire, the WireWarning™ indicator will flash continuously. Use extreme caution in these circumstances or whenever live AC is present.

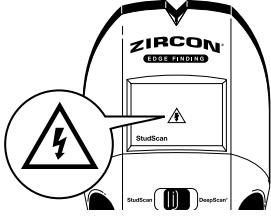

WARNING Electrical field locators may not detect live AC wires if wires are more than 50 mm from the scanned surface, in concrete, encased in conduit, present behind a plywood shear wall or metallic wall covering, or if moisture is present in the environment or scanned surface.

WARNING DO NOT ASSUME THERE ARE NO LIVE ELECTRICAL WIRES IN THE WALL. DO NOT TAKE ACTIONS THAT COULD BE DANGEROUS IF THE WALL CONTAINS A LIVE ELECTRICAL WIRE. ALWAYS TURN OFF THE ELECTRICAL POWER, GAS, AND WATER SUPPLIES BEFORE PENETRATING A SURFACE. FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND/OR SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE.



HELPFUL HINTS (See also OPERATING TIPS)

Situation	Probable Causes	Solutions
Target Indication bars flash and the unit beeps continuously.	• Scan began on dense part of wall or over a stud. • Unit not flat against wall. • Unit tilted or lifted during scan. (All these factors affect proper calibration.) • Scanning surface is too dense or too wet for unit to operate.	• Turn unit off, move over 5 – 8 cm, press Power Button, and start again. • On rough surfaces, place a thin piece of cardboard on wall, scanning over it to help slide unit more smoothly. • Keep hand at least 15 cm from unit while you calibrate and scan. Hold unit with thumb and index finger no higher than handgrips. Be careful not to move your fingers after calibration. • Always hold unit parallel to the stud you're trying to locate. • If you are using unit on a recently taped, painted, or wallpapered wall, allow time to dry and try again.
Wall is particularly thick or dense.	• Switch to DeepScan™ mode to locate the stud. • Interpret the set of Target Indication bars closest to the centre as stud edge.	• Switch to DeepScan™ mode to locate the stud. • Interpret the set of Target Indication bars closest to the centre as stud edge.
The READY icon turns on but unit doesn't do anything else when scanning.	• Unit may not be flat against the wall. • If it is in the DeepScan™ mode (DeepScan™ is lit), you may have calibrated over a stud.	• Hold unit so two Velcro® strips on the back make contact with wall. • Recalibrate unit in a different place and re-scan area.
Working in DeepScan™ mode and can't detect studs.	• You may have calibrated over a stud. (The error condition is disabled in DeepScan™ mode because it is twice as sensitive as StudScan.) • You may be holding the unit like a TV remote, aiming it at the wall.	• Move unit over 7 – 8 cm and recalibrate. • Hold unit so two Velcro® strips on the back make contact with wall.
Detects other objects besides studs.	Electrical wiring and metal or plastic pipes may be near or touching back surface of wall.	Check for other studs equally spaced to either side 30, 40, or 60 cm apart or for the same stud at several places directly above or below the first scan area.
You suspect electrical wires, but do not detect any.	• Wires may be shielded behind metallic wall coverings, plywood shearwall, or other dense material, or in conduit. • The wires may not be live. • Wires deeper than 50 mm from surface may not be detected.	• Use extra caution if the area has plywood, thick wood backing behind drywall, or thicker-than-normal walls. • If a switch controls an outlet, make sure it is ON for detection, but turned off when working near electrical wires. Always turn off power when cutting, nailing, or drilling near electrical wires.
Area of voltage detection appears much larger than actual wire (AC only).	Voltage detection can spread on drywall as much as 30 cm from each side of an actual electrical wire.	To narrow detection, turn unit off and on again at the edge of where wire was detected and scan again. Always turn off power when cutting, nailing, or drilling near electrical wires.


StudSensor™ HD55

Detector de Vigas

El StudSensor™ HD55 ofrece dos modalidades de escaneo:


- Stud Scan:** Ubica el centro de las vigas de madera y metal hasta una profundidad de 19 mm
- Stud DeepScan™:** Ubica el centro de las vigas de madera y metal hasta una profundidad de 38 mm

La detección WireWarning™ detecta automáticamente y alerta sobre cables AC vivos en las modalidades de STUDSCAN y DEEPSCAN™. Cuando detecta voltaje AC, el icono AC WireWarning™ se iluminará.

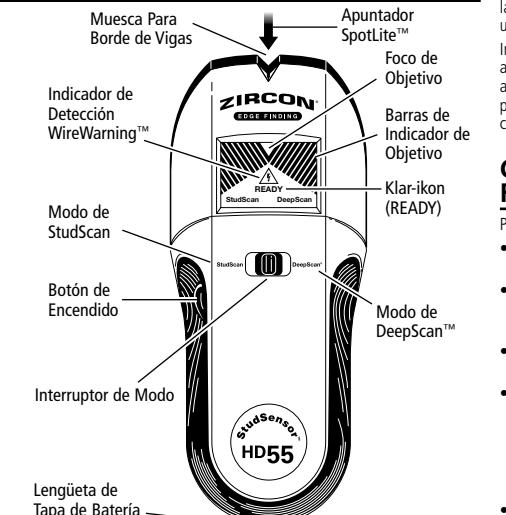

INSTALAR LA BATERÍA

Presione la lengüeta de la tapa de la batería en la parte trasera de la unidad y abra la tapa. Inserte una nueva batería alcalina de 9 voltios asegurándose de que la polaridad de las terminales coincida con los iconos impresos.

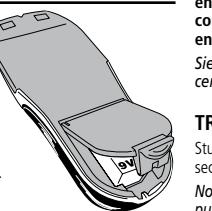

CONSEJOS DE FUNCIONAMIENTO

Para obtener mejores resultados del escaneo:

- Sostenga la unidad de manera rectilínea, paralela a la viga y sin girarla.
- Mantenga la unidad plana contra la pared y no mueva o incline la unidad al deslizarla lentamente a lo largo de la superficie que está escaneando.
- Evite colocar la otra mano, o cualquier otra parte de su cuerpo, en la superficie que está siendo escaneada.
- Dependiendo de la proximidad de conexiones eléctricas o tuberías a la superficie de la pared, el escáner puede detectarlos de la misma manera que las vigas.
- Es necesario tener precaución al clavar, cortar, o perforar paredes, pisos, y cielorrasos que puedan contener dichos elementos.
- Para evitar sorpresas recuerde que, por lo general, las vigas o postes se instalan a una separación entre sí de 40 ó 60 cm y tienen un ancho de 38 mm. Todo lo que no esté instalado a esa separación o que sea de un ancho diferente puede no ser un poste, viga, o barra contrafuego. **Todo lo que no esté instalado a esa separación o que sea de un ancho diferente puede no ser un poste, viga, o barra contrafuego.**
- Si usted está recibiendo resultados erráticos del análisis, puede ser debido a la humedad, la humedad dentro de la cavidad de la pared o paneles de yeso, o pintura o papel pintado que se ha aplicado hace poco y no se ha secado completamente. Mientras que la humedad no siempre es visible, puede interferir con los sensores del dispositivo. Por favor, espere unos días para que la pared se seque.

Para preguntas sobre esta garantía o los productos Zircon, contacte a:
Servicio al Cliente: +1-408-963-4550
De Lunes a Viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. PT
esp.zircon.com • info@zircon.com

DeepScan, Spotlite, StudSensor, WireWarning y Zircon son marcas de fábrica de Zircon Corporation.

Zircon Corporation es una filial en propiedad absoluta de ZRCN Inc.
©2024 Zircon Corporation
P/N 74314 Rev B 07/24

planes de construcción, los puntos visibles de entrada de los tubos y cables en las pared


StudSensor™ HD55

Rilevatore di montanti

StudSensor™ HD55 presenta due modalità di scansione:

- StudScan:** individua i bordi dei montanti in legno e metallo fino a 19 mm di profondità
- DeepScan™:** individua i bordi dei montanti in legno e metallo fino a 38 mm di profondità

L'indicatore di rilevamento WireWarning™ individua e segnala automaticamente all'utente la presenza di cavi CA sotto tensione nelle modalità StudScan e DeepScan™. Quando viene rilevata una tensione CA, sullo schermo viene visualizzata l'icona AC WireWarning™.

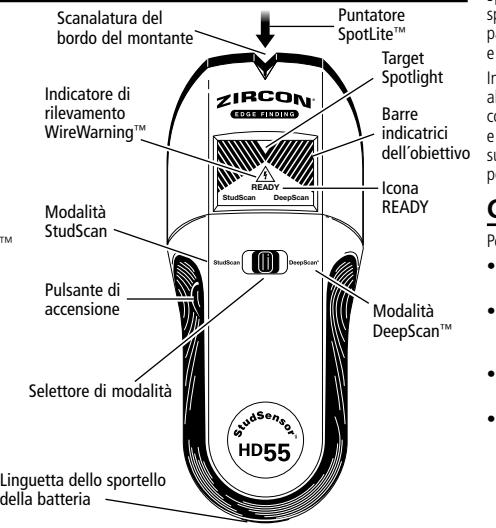

Per le istruzioni più aggiornate, visitare il sito www.zircon.com/global.

ZIRCON®

GARANZIA LIMITATA DI DUE ANNI

Zircon Corporation ("Zircon") garantisce all'acquirente originale (o all'utente originale che ha ricevuto il prodotto in regalo) che questo prodotto è privo di difetti nei materiali e nella lavorazione per due anni dalla data di acquisto. La presente garanzia è limitata ai circuiti elettronici del prodotto e non comprende le parti di consumo, incluse le batterie, e il software, anche se in dotazione con il prodotto. Difetti dovuti a uso improprio, modifiche, manipolazione contraria alle presenti istruzioni, altri utilizzi inappropriati o negligenza non sono coperti dalla presente garanzia. La presente garanzia limitata declina ogni responsabilità per la normale usura e i difetti minori che non pregiudicano il funzionamento del prodotto. La presente garanzia limitata si aggiunge ai diritti legali a cui l'acquirente ha diritto e che non sono esclusi dalla presente garanzia, qualora tale esclusione sia consentita dalla legge.


IN NESSUN CASO ZIRCON SI ASSUME LA RESPONSABILITÀ DI EVENTUALI PERDITE NON PREVEDIBILI DERIVANTI DAL POSSESSO, DALL'USO O DAL MALFUNZIONAMENTO DEL PRESENTE PRODOTTO.

©2024 Zircon Corporation
P/N 74314 Rev B 07/24



INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

Spingere la linguetta dello sportello della batteria nella parte inferiore dell'apparecchio e aprire lo sportello.

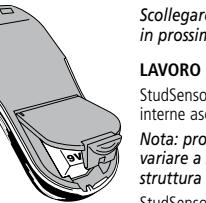

Inserire una nuova batteria alcalina da 9 V facendo corrispondere i terminali positivo (+) e negativo (-) alle icone stampate sul retro. Inserire la batteria in posizione e riposizionare lo sportello.

CONSIGLI OPERATIVI

Per risultati di scansione ottimali:

- Tenere l'apparecchio dritto verso l'alto e verso il basso, parallellamente ai montanti, e non ruotarlo.
- Mantenere l'apparecchio in piano rispetto alla parete e farlo scorrere lentamente sulla superficie da scansionare senza oscillare, inclinare o premere con forza.
- Non appoggiare l'altra mano o qualsiasi altra parte del corpo sulla superficie da scansionare.
- A seconda della vicinanza di cavi elettrici o tubi alla superficie della parete, lo scanner può rilevarli in modo analogo ai montanti. Prestare sempre attenzione quando si inchiodano, tagliano o forano pareti, pavimenti e soffitti che possono contenere questi elementi.
- Per evitare imprevisti, tenere presente che montanti e travi sono normalmente distanziati di 40 o 60 cm l'uno dall'altro e hanno una larghezza di 38 mm.

Qualsiasi elemento più vicino o di larghezza diversa non può essere un montante, una trave o un tagliafuoco.

Risultati di scansione irregolari potrebbero essere causati da umidità, condensa presente all'interno della cavità della parete o nel cartongesso, oppure da pittura o carta da parati recentemente applicata che non è completamente asciutta. L'umidità, anche se non sempre visibile, interferisce con i sensori dello strumento. Attendere qualche giorno che la parete si asciughi.

AVVERTENZA Non affidarsi esclusivamente al rilevatore per individuare elementi dietro la superficie scansionata. Prima di perforare la superficie, avvalersi di altre informazioni per individuare tali elementi. Queste includono piani di costruzione, punti visibili di ingresso di tubature e

cablaggi nelle pareti, ad esempio in un seminterrato, e misure convenzionali di 40 e 60 cm di interasse tra montanti.

Scollegare sempre l'alimentazione quando si lavora in prossimità di cavi elettrici.

LAVORO CON DIVERSI MATERIALI

StudSensor™ HD55 deve essere utilizzato solo su pareti interne asciutte.

Nota: profondità e precisione di rilevamento possono variare a seconda di umidità, contenuto dei materiali, struttura della parete e pittura.

StudSensor™ HD55 è in grado di eseguire scansioni efficaci attraverso la maggior parte dei materiali in fogli, tra cui:

- Pavimento in legno nudo (in modalità DeepScan™)
- Linoleum su base di legno
- Parete a secco in cartongesso su guaina in compensato
- Pareti tappezzate (se asciutte)
- Soffitti strutturati se di spessore uniforme (posizionare un cartoncino sottile sul soffitto e scansionare per evitare di danneggiarlo)

StudSensor™ HD55 non è progettato per scansionare materiali quali:

- Pavimento in ceramica
- Moquette e imbottiture
- Carta da parati con fibre metalliche
- Pareti appena tinteggiate ancora umide (l'asciugatura può richiedere una settimana o più dopo l'applicazione)
- Pareti in listelli e intonaco
- Pannello isolante rivestito di pellicola
- Vetro o altri materiali densi

Contrassegnare questo punto.

Quando le barre indicatrici dell'obiettivo complete vengono visualizzate per la prima volta sul display, il puntatore SpotLite™ e Target Spotlight si illuminano e viene emesso un segnale acustico fisso, significa che è stato individuato il bordo del montante.

Contrassegnare questo punto.

Senza rilasciare il pulsante di accensione, continuare la scansione oltre il punto contrassegnato finché alcune barre indicatrici dell'obiettivo si spengono. Fare scorrere il dispositivo in senso inverso per individuare l'altro bordo del montante.

Merk det andre stedet. Senter på stender er midt mellom de to merkene.

Se non viene premuto il pulsante di accensione, il dispositivo rimane spento.

NON DARE PER SCONTATO CHE NON CI SIANO CAVI ELETTRICI SOTTO TENSIONE NELLA PARETE.

NON COMPRIERE AZIONI CHE POTREBBERO ESSERE PERICOLOSE NEL CASO IN CUI LA PARETE CONTENGA UN CAVO ELETTRICO SOTTO TENSIONE.

SPEGNERE SEMPRE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA, DEL GAS E DELL'ACQUA PRIMA DI PERFORARE UNA SUPERFICIE. LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE ISTRUZIONI PUÒ PROVOCARE SCOSSE ELETTRICHE, INCENDI E/O LESIONI GRAVI O DANNI MATERIALI.

INDIVIDUAZIONE DI MONTANTI

Per la ricerca di montanti, lo scanner deve essere sempre posizionato in piano rispetto alla parete. Portare il selettore di modalità su StudScan, posizionare l'apparecchio in piano rispetto alla parete, quindi tenere premuto il pulsante di accensione. Attendere il segnale acustico di conferma del completamento della calibrazione prima di spostare lo scanner.

Continuare a tenere premuto il pulsante di accensione, quindi fare scorrere lentamente il dispositivo in orizzontale lungo la parete, a sinistra o a destra. Quando ci si avvicina a un montante, le barre indicatrici dell'obiettivo esterne iniziano ad accendersi.

Impossibile rilevare montanti in modalità StudScan.

Le barre indicatrici dell'obiettivo centrale (interno) non si accendono né lampeggiano in modalità StudScan.

L'Icona READY si accende ma, durante la scansione, il dispositivo non esegue altre operazioni.

Non è in grado di rilevare montanti in modalità DeepScan™.

È possibile che la calibrazione sia stata effettuata su un montante. La condizione di errore è disattivata in modalità DeepScan™ perché è due volte più sensibile di StudScan.

È possibile che si stia tenendo il dispositivo come un telecomando del televisore, puntandolo verso la parete.

Rileva altri elementi oltre ai montanti.

I cavi elettrici e i tubi di metallo o di plastica possono essere vicini o toccare la superficie posteriore della parete.

Verificare se vi sono altri montanti equidistanti su entrambi i lati a 30, 40 o 60 mm di distanza l'uno dall'altro o se lo stesso montante si trova in diversi punti sopra o sotto la prima area di scansione.

• Prestare particolare attenzione se l'area presenta compensato, supporti in legno spesso dietro pareti in cartongesso o pareti più spesse del normale.

• È possibile che i cavi non siano sotto tensione.

• È possibile che non vengano rilevati cavi a una profondità superiore a 50 mm dalla superficie.

Scollare sempre l'alimentazione durante operazioni di taglio, inchiodatura o foratura in prossimità di cavi elettrici.

Per restringere l'area di rilevamento, spegnere e riaccendere il dispositivo in corrispondenza del punto in cui è stato rilevato il cavo e ripetere la scansione.

Scollare sempre l'alimentazione durante operazioni di taglio, inchiodatura o foratura in prossimità di cavi elettrici.

RICEGLI UTILI (vedere anche il CONSIGLI OPERATIVI)

Situazione

Probabili Cause

Situazione	Probabili Cause	Soluzioni
Le barre indicatrici dell'obiettivo lampeggiano e il dispositivo emette un segnale acustico.	<ul style="list-style-type: none"> • Spiegner il dispositivo, spostarsi di 5 – 8 cm, premere il pulsante di accensione e ricominciare. • Su superfici ruvide, posizionare un cartoncino sottile sulla parete, eseguendo la scansione su di esso per facilitare lo scorrimento del dispositivo. • Tenere la mano ad almeno 15 cm dal dispositivo durante la calibrazione e la scansione. Tenere il dispositivo con il pollice e l'indice non più in alto delle impugnature. Fare attenzione a non muovere le dita dopo la calibrazione. • Se si utilizza il dispositivo su una parete nascosta, tinteggiata o tappezzata di recente, lasciare asciugare il tempo necessario e riprovare. 	
La parete è particolarmente spessa o densa.	<ul style="list-style-type: none"> • Passare alla modalità DeepScan™ per individuare il montante. • La serie di barre indicatrici dell'obiettivo più vicina al centro è da considerarsi il bordo del montante. 	<ul style="list-style-type: none"> • Passare alla modalità DeepScan™ per individuare il montante. • La serie di barre indicatrici dell'obiettivo più vicina al centro è da considerarsi il bordo del montante.
La parete è particolarmente spessa o densa.	<ul style="list-style-type: none"> • Tenere il dispositivo in modo che le due strisce di Velcro® sul retro siano in contatto con la parete. • Ricalibrare il dispositivo in un altro punto e ripetere la scansione della parete. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tenere il dispositivo in modo che le due strisce di Velcro® sul retro siano in contatto con la parete. • Ricalibrare il dispositivo in un altro punto e ripetere la scansione della parete.
Il dispositivo potrebbe non essere in piano rispetto alla parete.	<ul style="list-style-type: none"> • Il dispositivo potrebbe non essere in piano rispetto alla parete. • In modalità DeepScan™ (DeepScan™ è acceso), è possibile che la calibrazione sia stata effettuata su un montante. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tenere il dispositivo in modo che le due strisce di Velcro® sul retro siano in contatto con la parete. • Ricalibrare il dispositivo in un altro punto e ripetere la scansione della parete.
Non è possibile rilevare montanti in modalità DeepScan™.	<ul style="list-style-type: none"> • È possibile che la calibrazione sia stata effettuata su un montante. La condizione di errore è disattivata in modalità DeepScan™ perché è due volte più sensibile di StudScan. 	
Non è possibile rilevare montanti in modalità DeepScan™.	<ul style="list-style-type: none"> • È possibile che i cavi non siano sotto tensione. 	
Non è possibile rilevare montanti in modalità DeepScan™.	<ul style="list-style-type: none"> • È possibile che non vengano rilevati cavi a una profondità superiore a 50 mm dalla superficie. 	
Si sospetta che ci siano cavi elettrici, ma non vengono rilevati.	<ul style="list-style-type: none"> • I cavi possono essere schermati da rivestimenti metallici, parati di compensato, supporti in legno spesso dietro pareti in cartongesso o pareti più spesse del normale. • È possibile che i cavi non siano sotto tensione. • È possibile che non vengano rilevati cavi a una profondità superiore a 50 mm dalla superficie. 	
Il rilevamento della tensione può diffondersi sulla parete in cartongesso fino a 30 cm di distanza da ciascun lato del cavo elettrico.	<ul style="list-style-type: none"> • Prestare particolare attenzione se l'area presenta compensato, supporti in legno spesso dietro pareti in cartongesso o pareti più spesse del normale. • Se è presente un interruttore che controlla la presa di corrente, accertarsi che sia acceso durante il rilevamento, ma che sia spento quando si lavora in prossimità di cavi elettrici. 	
L'area di rilevamento della tensione appare molto più grande della superficie del cavo elettrico (solo CA).	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare se vi sono altri montanti equidistanti su entrambi i lati a 30, 40 o 60 mm di distanza l'uno dall'altro o se lo stesso montante si trova in diversi punti sopra o sotto la prima area di scansione. • Seguire le istruzioni per ridurre l'area di rilevamento. 	


StudSensor™ HD55

Localizador de montantes

O StudSensor™ HD55 possui dois modos de varrimento:

- StudScan:** Localiza as arestas de montantes de madeira e metal com até 19 mm de profundidade
- DeepScan™:** Localiza as arestas de madeira e metal até 38 mm de profundidade

A Detecção do WireWarning™ deteta automaticamente e alerta o utilizador para fios de CA energizados nos modos StudScan e DeepScan™. Quando é detetada tensão CA, o ícone AC WireWarning™ é apresentado no ecrã.

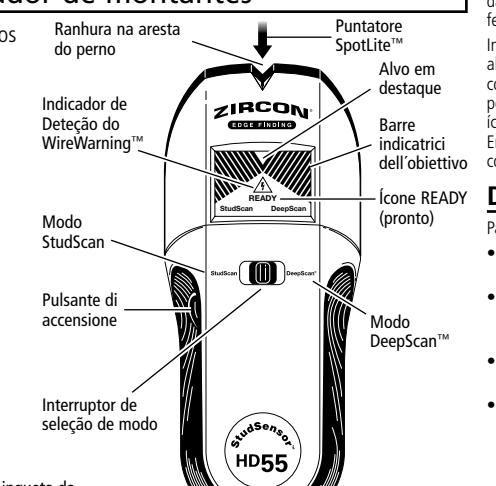

Visite www.zircon.com/global para instruções mais atualizadas.

ZIRCON®

GARANTIA LIMITADA DE DOIS ANOS

A Zircon Corporation ("Zircon") garante ao comprador original (ou ao utilizador original por oferta) que este produto estará isento de defeitos de material e de fabrico durante dois anos a partir da data de compra. A presente garantia limita-se aos circuitos eletронicos do produto e exclui especificamente peças e/o elementos consumíveis, incluindo as pilhas e o software, mesmo que façam parte da embalagem do produto. Defeitos causados por utilização abusiva, modificação, manuseamento contrário a estas instruções, negligéncia ou outra utilização não razoável, não estão cobertos por esta garantia. Não será aceite qualquer responsabilidade ao abrigo desta Garantia Limitada por desgastes normais e defeitos menores que não prejudiquem o funcionamento do produto. Esta Garantia Limitada é um acréscimo aos direitos legais que assistem ao comprador e que não são excluídos por esta garantia, até alteração legal em contrário no que diga respeito a qualquer tipo de exclusão.


EM CASO ALGUM, A ZIRCON SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER PERDA IMPREVISTO RESULTANTE DA POSSE, UTILIZAÇÃO OU MAU FUNCIONAMENTO DESTE PRODUTO.

©2024 Zircon Corporation
P/N 74314 Rev B 07/24



INSTALAR A BATERIA

Empurre a patilha da tampa da bateria na parte inferior da ferramenta e abra a tampa.

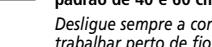

Introduza uma nova bateria alcalina de 9V, fazendo corresponder os terminais positivo (+) e negativo (-) aos ícones impressos na parte de trás.



Encaixe a bateria no lugar e volte a colocar a tampa.